

Акт
обследования (технического осмотра) состояния ТСО
и инженерно-технической укрепленности объекта

г. Алапаевск

«05» 08 2025 г.

Комиссия в составе:

Представителя объекта:

Директор МАОУ СОШ № 4 Новоселова Л.В.

(должность представителя заказчика и наименование предприятия)

Представителя вневедомственной охраны (далее «ОВО»):

Старший инженер ГОВиЭИТСОиБ ОВО по Режевскому району – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области», ст. лейтенант полиции Захаров А. В. тел. 3-50-09

(должность представителя и наименование организации)

Представителя обслуживающей организации:

(должность представителя и наименование организации)

произвела обследование объекта «Заказчика»:

МАОУ СОШ № 4

(наименование объекта с указанием организации)

расположенного по адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Бр. Фрунзе 42

(адрес объекта)

оборудованного средствами тревожной сигнализацией

(тип сигнализации: охранная, тревожная)

с выводом на ПЦО № 2 (дислокация г. Алапаевск) ОВО по Режевскому району - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»

ОБСЛЕДОВАНИЕМ УСТАНОВЛЕНО:

Краткая характеристика объекта:

АЗ в соотв. с Р093-2024 и 3 в соотв. с ПП РФ от 02.08.2019 № 1006. Занимает территорию с расположенной на ней четырехэтажным зданием. Состоит: кабинеты, классы, подсобные и служебные помещения, спортзал, столовая.

(указывается категория объекта; этажность; материал стен, пола и перекрытий; наличие подвалов, чердаков, технический этаж; ограждение территории; пути подъезда; наличие других видов охраны)

Инженерно-техническая укрепленность:

Здание - внешние стены кирпичные, несущие толщиной 650мм. Напольное и потолочное перекрытия бетонные, толщиной 250мм. В оконных проемах установлены пластиковые конструкции, частично деревянные окна с обычным стеклом. В Центральных дверных проемах установлены двери, соответствующие 3 классу защиты от взлома по ГОСТ 34593-2019 «Двери защитные». На запасных выходах в дверных проемах установлены двери соответствующие 3 классу защиты от взлома по ГОСТ 34593-2019 «Двери защитные». Входные калитки (ворота) ограждаемой территории и двери входа в здание оснащены автопроводчиками, электромагнитными (электромеханическими) замками с видеодомофонами, обеспечивая связь между посетителем и ответственными за пропускной и внутреобъектовый режим. Ограждение имеется, соответствует защитному ограждению.

(указывается техническая укрепленность строительных конструкций, дверей, оконных проемов, люков, некапитальных стен, хранилищ, сейфов, витрин)

Оснащенность техническими средствами охраны:

Имеется видеонаблюдение 16 видеокамер (3 внутренних и 13 наружных) запись 26 суток. Имеется уличное охранное освещение, имеется система оповещения в ручном и автоматическом режиме внутри. В аудиториях имеются брелки тревожных кнопок с выводом на внутренний пост. Для экстренного вызова нарядов ВО установлена тревожная сигнализация Радио кнопка Астра- РИМ РР, Астра 321, резервный источник Скат-1200Д. Шлейфы тревожной сигнализации выведены на Приток-АКОП 02 с выводом сигнала на ПЦО № 2 (дислокация г. Алапаевск) ОВО по Режевскому району - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области».

(указываются места блокировки и тип извещателей; места установки и тип оконечного устройства; а также наличие и тип резервного источника питания)

Имеется физическая охрана ЧОП «КБ-2012». Помещение охраны отсутствует.

Проверка технического состояния средств ТСО:

технические средства охраны тревожной сигнализации смонтированы на объекте в соответствии с актом первичного обследования (проекта) и акта приёмки в эксплуатацию в 2020 году.

На момент обследования технические средства охраны находятся в исправном состоянии.
(исправном /не исправном)

Выводы комиссии:

Инженерно-техническая укрепленность данного объекта не соответствует требованиям ПП РФ от 02.08.2017 № 1006

Предложения комиссии:

1. Мероприятия по усилению инженерно-технической укрепленности.

1.1. Рекомендуем заменить оконные конструкции, на соответствующий класс защиты по ГОСТ 31462-2021 «Блоки оконные защитные».

(указывается конкретные мероприятия по инженерно-технической укрепленности дверей, оконных проемов, люков, некапитальных стен, хранилищ, сейфов, витрин)

2. Общие мероприятия по усилению охраны объекта.

2.1. Дооборудовать систему охранного телевидения в соответствии с разработанной и согласованной проектной документацией

(указываются конкретные мероприятия по дооборудованию ТСО, выявленных незаблокированных уязвимых для проникновения мест объекта)


2.2. Оборудовать помещение для поста охраны.

2.3. Оборудовать объект (территорию) охранной сигнализацией с выводом на внутренний пост охраны.


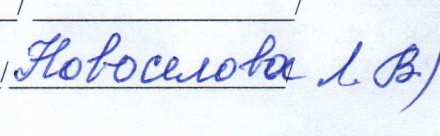
2.4. Дооборудовать систему оповещения на территории объекта, в соответствии с ГОСТ Р 71934-2025

Представители:

«ОВО»

 
_____/_____/

Представитель объекта

 
_____/_____/